

Wechselstrom-Messumformer DIW-MU

Sicherheitshinweise



Betriebsanleitung beachten!

Das beschriebene Gerät darf ausschließlich durch qualifizierte Elektrofachkräfte gemäß DIN EN 50110-1/-2 sowie IEC 60364 installiert werden. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Transportschäden. Bei Beschädigungen darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Halten Sie bei der Verwendung des Gerätes die geltenden Gesetze, Normen und Bestimmungen ein. Installieren Sie das Gerät nur in trockenen Räumen. Die Montage des Gerätes darf nicht auf oder an leicht entzündlichen Materialien erfolgen. Eine nicht bestimmungsgemäße Nutzung sowie die Nichtbeachtung dieser Anwendungshinweise haben den Verlust der Gewährleistung bzw. Garantie zur Folge. Das Gerät ist bei sachgemäßer Anwendung wartungsfrei.



Warnung! Schutz gegen gefährliche Körperströme.

Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf ausreichend Abstand bzw. Isolation zu anderen Geräten und auf Berührungsschutz zu achten. Gefährliche elektrische Spannung kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Schalten Sie immer alle verwendeten Spannungsversorgungen für das Gerät ab, bevor Sie das Gerät montieren, installieren, Störungen beheben oder Wartungsarbeiten vornehmen.



Achtung!

Auf Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladungen (ESD) achten.

Konformität




Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Anwendung

Der Messumformer DIW-MU dient zur direkten Umformung und galvanischen Trennung eines sinusförmigen Wechselstromes in ein eingepprägtes Gleichstrom- oder Gleichspannungssignal.

Funktion

Der zu messende Wechselstrom gelangt über eine Durchstecköffnung zu einem Stromwandler, der zur galvanischen Trennung dient, zur nachfolgenden Gleichrichterschaltung. Die hier gewonnene Gleichspannung wird verstärkt und in einen eingepprägten Gleichstrom oder in eine eingepprägte Gleichspannung umgeformt. Der Ausgang ist leerlauf- und kurzschlussfest. Nur bei „live zero“ ist eine Versorgungsspannung erforderlich.

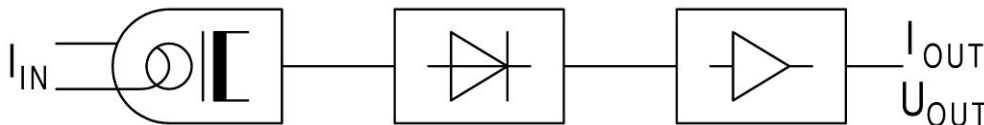

Technische Daten

Eingangsdaten

Eingangsgröße	sinusförmiger Wechselstrom
Nennwerte	0-50 A, 0-60 A, 0-100 A, 0-150 A , Primärleiter 1 x durchstecken
	0-25 A, 0-30 A, 0-50 A, 0-75 A , Primärleiter 2 x durchstecken
	0-12,5 A, 0-15 A, 0-25 A, 0-37,5 A , Primärleiter 4 x durchstecken
	0-10 A, 0-12 A, 0-20 A, 0-30 A , Primärleiter 5 x durchstecken
Nennfrequenz	50-60 Hz, oder 400 Hz
Überlastung dauernd	2-fach
Stoßüberlastung	20-fach, 1 s

Ausgangsdaten

Ausgänge	0-20 mA/0-500 Ohm Bürde oder 0-10 V max. 10 mA belastbar oder 4-20 mA/0-500 Ohm $I_{max} < 40 \text{ mA}$, $U_{max} < 24 \text{ V}$
----------	---

Büreneinfluss	nein
Restwelligkeit	< 30 mVss

Versorgungsspannung

Standard	230 V AC $\pm 20\%$, 45-65 Hz, 2,5 VA
Optionen	•110 V AC $\pm 20\%$, 45-65 Hz, 2,5 VA •24 V DC, -15 % bis +25 %, 2 W, (EMV DIN EN 61326 Klasse A) •6-30 VAC+DC oder 36-265 VAC+DC, 2 VA, (EMV DIN EN 61326 Klasse A)

Allgemeine Daten

Messfehler	+/- 0,5 % vom Endwert bei 5-100 % des Nennwertes (mit Versorgungsspannung 0-100 % des Nennwertes)
Einstellzeit	< 400 ms
Arbeitstemperatur	-15 bis +20 bis +30 bis +55 °C
Lagertemperatur	-25 ... +85 °C
Temperatureinfluss	< 0,1 % bei 10 K
Umgebungsbedingungen	ortsfester Einsatz, wettergeschützt, rel. Luftfeuchte 5 ... 95 %, keine Betauung, Höhe bis 2000 m, kein Wasser, Regen, Schnee oder Hagel
Prüfspannung	4 kV, 50 Hz Ausgang gegen Versorgungsspannung

Alternating Current-Transducer DIW-MU

Safety Informations



Observe instructions!

The device described in these instructions shall only be installed by a qualified electrician according to both EN 50110-1/-2 and IEC 60364. Before startup, check the device for any damage that may have occurred during shipping. The device shall not be put into operation in the event of mechanical damage. Observe in the use of the device the applicable laws, standards and regulations. Only install this device in dry rooms. Do not install the devices on or in the vicinity of easily flammable materials. Improper use and failure to follow these instructions for use will render the warranty or guarantee null and void. The device is maintenance-free when used correctly.



Warning! Protection against electric shock.

For applications with high working voltages, take measures to prevent accidental contact and make sure that there is sufficient distance or insulation between adjacent devices! High voltage can cause electric shock or burns. Switch off all power to the device prior to performing any installation, repair or maintenance work.



Caution!

Be sure to take protective measures against electrostatic discharge (ESD).

Conformity



The device conforms to the requirements of the EMC Directive 2014/30/EU, as well as Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Application

The measuring transducer DIW-MU is used for the direct transformation and galvanic isolation of a sinusoidal alternating current into an impressed direct current or direct voltage signal.

Function

The alternating current to be measured is transmitted to a current transformer, serving for galvanic isolation and transformation, via a through hole and from there to the downstream rectifier circuit. The direct voltage generated there is amplified and transformed into an impressed direct current or in an impressed direct voltage. The output is no-load proof and short-circuit proof. Only for "LIVE ZERO", an auxiliary voltage is required.

Technical Data

Input Data

Input variable	sinusoidal alternating current
Rated values	0-50 A, 0-60 A, 0-100 A, 0-150 A , pass through primary conductor 5 times
	0-25 A, 0-30 A, 0-50 A, 0-75 A , pass through primary conductor 5 times
	0-12,5 A, 0-15 A, 0-25 A, 0-37,5 A , pass through primary conductor 5 times
	0-10 A, 0-12 A, 0-20 A, 0-30 A , pass through primary conductor 5 times
Rated frequency	50-60 Hz, or 400 Hz
Overload permanent	2-fold
High surge load	20-fold, 1 s

Output Data

Outputs	0-20 mA/0-500 Ohm load or 0-10 V max. 10 mA load or 4-20 mA/0-500 Ohm $I_{max} < 40 \text{ mA}$, $U_{max} < 24 \text{ V}$
---------	---

Load influence	no
Residual ripple	< 30 mVss

Auxiliary Voltage


Default	230 V AC $\pm 20\%$, 45-65 Hz, 2,5 VA
Options	•110 V AC $\pm 20\%$, 45-65 Hz, 2,5 VA •24 V DC, -15 % to +25 %, 2 W, (EMC EN 61326 class A) •6-30 VAC+DC or 36-265 VAC+DC, 2 VA, (EMC EN 61326 class A)

General Data


Accuracy	+/- 0,5 % of full scale at 5-100 % of rated value (with auxiliary voltage 0-100 % of rated value)
Response time	< 400 ms
Operation temperature	-15 to +20 to +30 to +55 °C
Storage temperature	-25 ... +85 °C
Temperature influence	< 0,1 % at 10 K
Ambient conditions	stationary application, weather protected, rel. air humidity 5 ... 95 %, no condensation, altitude up to 2000 m, water, rain, snow or hail excluded
Test voltage	4 kV, 50 Hz output against auxiliary voltage

EMV	DIN EN 61326	EMC	EN 61326
Elektrische Sicherheit	DIN EN 61010-1, Gehäuse schutzisoliert, Schutzklasse II, bei Arbeitsspannungen bis 300 V (Netz zu Neutralleiter) Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie CAT III bei Arbeitsspannungen bis 600 V (Netz zu Neutralleiter) Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie CAT II	Electrical safety	EN 61010-1, housing insulated, protection class II, for working voltages up to 300 V (phase to neutral) pollution degree 2, measuring category CAT III for working voltages up to 600 V (phase to neutral) pollution degree 2, measuring category CAT II
Absicherung	Die Geräte sind mit kurzschlussfesten Transformatoren ausgestattet, auf eine Überstrom-Schutzeinrichtung für den Umformer selbst kann verzichtet werden.	Fuse	The device is equipped with short-circuit proof transformers, no overcurrent protective device for the transducer is required.
Schutzart	DIN EN 60529 Gehäuse IP30, Klemmen IP20	Ingress protection	EN 60529 housing IP30, terminals IP20
Montage	Schnappbefestigung auf Normschiene TH 35 mm (DIN EN 60715) Die Geräte sind für dicht an dicht Montage geeignet, bei Umgebungstemperaturen von >45 °C ist jedoch ein Abstand von 10 mm zu empfehlen. Der Montageort sollte möglichst erschütterungsfrei sein.	Installation	snap on mounting on top hat rail 35 mm (EN 60715) The equipment is suitable for tight on tight assembly, however, with ambient temperatures of >45 °C a distance apart of 10 mm is recommended. The assembly location should if possible be free from vibration.
Anschlussklemmen	Schraubanschluss max. 4 mm ² , Anzugsmoment 0,8 Nm	Terminals	screw terminal max. 4 mm ² , tightening torque 0,8 Nm
Gehäusematerial	Polycarbonat PC/Polyamid PA, selbstverlöschend nach UL 94 V-0	Housing material	polycarbonate PC/polyamide PA, self-extinguishing to UL 94 V-0
Gewicht	190 g	Weight	190 g

Abmessungen

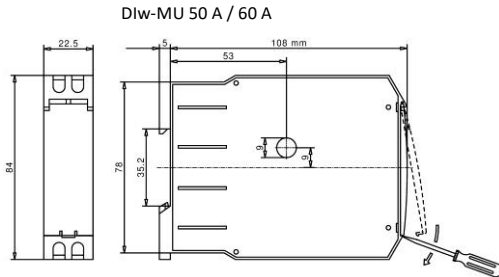

Dimensions

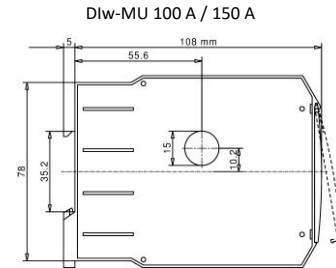

Justierung



Nach Abheben der Klarsichtscheibe ist es möglich, mit einem Schraubendreher 2,5mm, am mit "SPAN"- bezeichneten Poti den Endwert zu justieren.

Achtung! Bei diesen Arbeiten können Teile berührt werden die mit der Messspannung verbunden sind, es ist deshalb geeignetes Elektrowerkzeug zu verwenden.

Adjustment




After open the clear cover it is possible to adjust with a screwdriver with a width of 2,5 mm on the potentiometer which is named "SPAN" the final value.

Caution! In these working, parts can be touched which are connected to the measuring voltage. It is therefore necessary to use suitable electrical tools.

Anschluss

Strommessung (Sinus)
current measuring (sinusoidally)

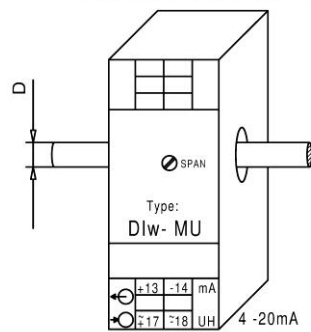

Dlw 50A bzw. 60A: D=max. Ø8,5mm
Dlw 100A bzw. 150A: D=max. Ø15mm

Strommessung (Sinus)
ohne Versorgungsspannung
current measuring (sinusoidally)
without auxiliary voltage

